

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	9U23248	VIN:	WDB96302110199955
Tovární značka (výrobce):		Zdvih. objem :	12809
Obchodní označení:	Mercedes-Benz	Max. výkon (kW):	310
Provedení:	Actros 2542	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Šedá /	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2017-11-06
Stav tachometru:	656114 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2023-10
Stav paliva v nádrži:	1/4	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		
Servisní knížka k dispozici:	Ne		

PNEUMATIKY**Pneu na vozidle**

	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Levá přední pneu	Kama	315/60r22.5	Letní	9
Pravá přední pneu	Kama	315/60r22.5	Letní	8
Levá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protektor	9
Levá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protektor	9
Pravá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protektor	5
Pravá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protektor	8
Levá zadní pneu	Kama	315/60r22.5	Letní	8
Pravá zadní pneu	Kama	315/60r22.5	Letní	8
Rezervní pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)

Nezjištěno

Disky první sady pneumatik

Ocel

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena**1 150 000,00**

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2023-04-25

Datum ukončení:
2023-04-26
Datum tisku: 2023-04-27

Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední nárazník - pravý díl	Škrábance	Vyměnit
2	Pp maska	Škrábance	Vyměnit
3	Pp difuzor	Lak	Lakovat
4	Přední nárazník - levý díl	Opotřebení	Vyměnit
5	Disk LP kola	Koroze	Opravit
6	Ozdobná lišta LZ bočnice	Škrábance	Lakovat
7	Víčko ad blue	Prasklina	Vyměnit
8	Disk LZ kola	Koroze	Opravit
	Poznámka: 2x		
9	Pneumatika LZ kola	Prasklina	Vyměnit
10	P bok plachty	Předchozí zaznamenané poškození	Opravit
11	Kryt PZ kola	Deformace	Vyměnit
12	Disk PZ kola	Koroze	Opravit
	Poznámka: 2x		
13	Pneumatika PZ kola	Prasklina	Vyměnit
14	P zábrana podjetí	Deformace	Vyměnit
15	Disk PP kola	Koroze	Opravit
16	Pp schudek	Škrábance	Lakovat
17	P prodloužení dveří	Škrábance	Lakovat
18	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
19	Střecha	Deformace	Opravit
20	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
21	Alu příčky boční	Nekompletní	Doplnit/dodat
22	Potah sedáku sedadla řidiče	Vypálená díra	Vyměnit
23	Volant	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
24	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
25	Nákladový prostor	Deformace	Opravit
26	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
27	Servisní kniha	Chybí	Doplnit/dodat
28	Klíč od vozidla	Prasklina	Vyměnit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor

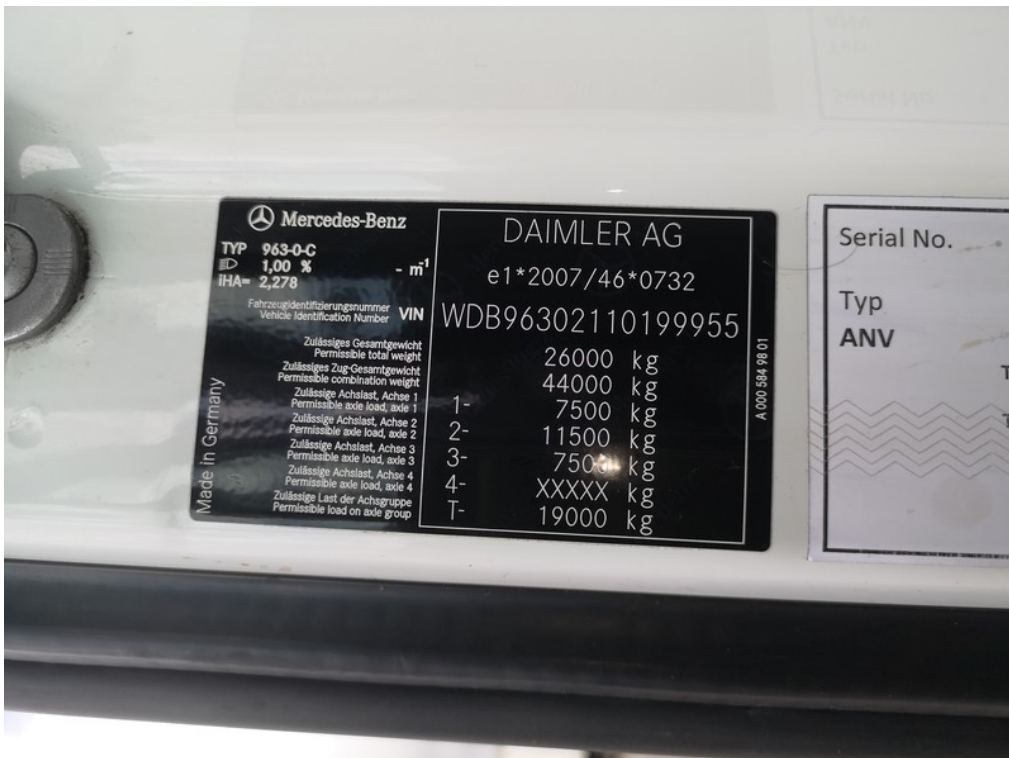

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

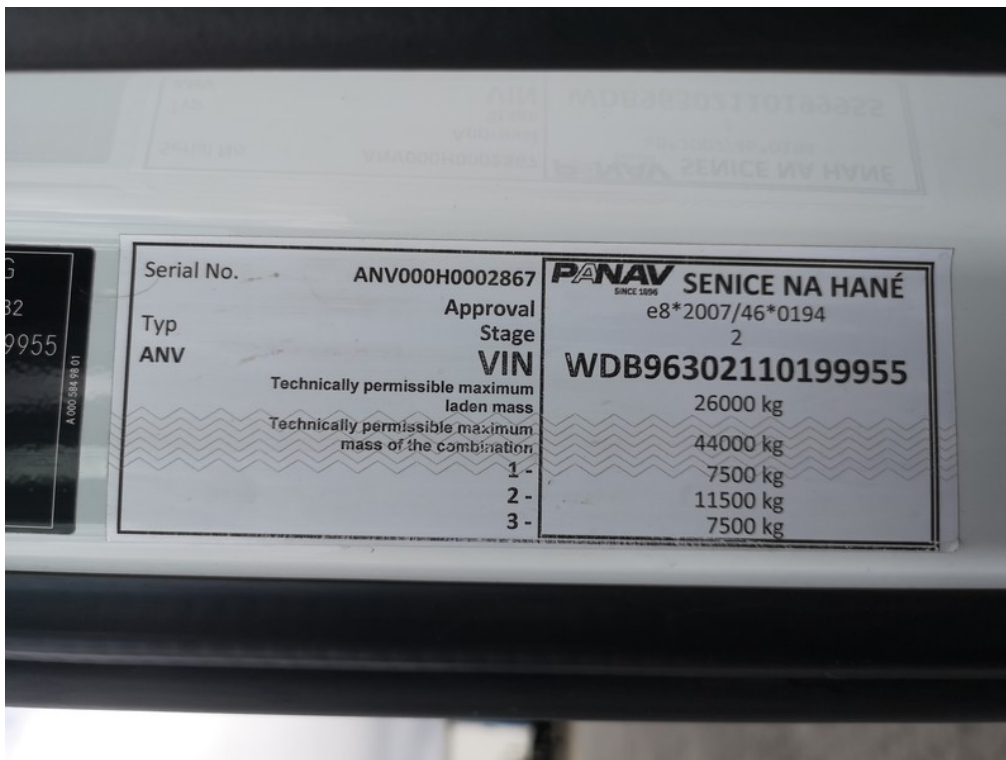

VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Přední nárazník - pravý díl
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



2 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Pp maska
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp difuzor
 Lak

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



4
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Přední nárazník - levý
 díl
 Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Disk LP kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:



6
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Ozdobná lišta LZ
 bočnice
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Víčko ad blue
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



8 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Disk LZ kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka: 2x

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pneumatika LZ kola
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Umístění
10 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 P bok plachty
 Předchozí zaznamenané poškození

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt PZ kola
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



12 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Disk PZ kola
 Korozie

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka: 2x

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Pneumatika PZ kola
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
P zábrana podjeti
Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk PP kola
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp schudek
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



17 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 P prodloužení dveří
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední pravé
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Střecha
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:



20 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Čelní sklo
 Štěp

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Alu příčky boční
Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Potah sedáku sedadla řidiče
 Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



23 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Volant
 Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
24 Poškozený díl
 Druh poškození

Ostatní
 Celková plocha
 karoserie
 Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit
 Poznámka:



Umístění
25 Poškozený díl
 Druh poškození

Ostatní
 Nákladový prostor
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
26 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Návod k obsluze
vozidla
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Umístění
27 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní kniha
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Klíč od vozidla
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka: