

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	9U23252	VIN:	WDB96302110200261
Tovární značka (výrobce):		Zdvih. objem :	12809
Obchodní označení:	Mercedes-Benz	Max. výkon (kW):	310
Provedení:	Actros 2542	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Šedá /	Převodovka:	Automatická
Počet dveří:	2	Datum první registrace:	2017-11-06
Stav tachometru:	661912 Km Odečteno	Platnost tech. kont. do:	2023-09
Stav paliva v nádrži:	1/4	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		
Servisní knížka k dispozici:	Ne		

PNEUMATIKY**Pneu na vozidle**

	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Levá přední pneu	Goodyear	315/60r22.5	Zimní	11
Pravá přední pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Zimní	11
Levá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protector	6
Levá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protector	7
Pravá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protector	6
Pravá zadní pneu	Michelin	315/60r22.5	Protector	6
Levá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Smíšené	9
Pravá zadní pneu	Bridgestone	315/60r22.5	Smíšené	10

Rezervní pneu

Nezjištěno

Disky první sady pneumatik

Ocel

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena**1 150 000,00**

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2023-04-25

Datum ukončení:

2023-04-26

Datum tisku: 2023-04-27

Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední nárazník - pravý díl	Škrábance	Vyměnit
2	LP schodek	Prasklina	Vyměnit
3	L prodloužení dveří	Škrábance	Lakovat
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
5	Disk LP kola	Koroze	Opravit
6	Blatník přední levý	Opotřebení	Lakovat
7	Ozdobná lišta LZ bočnice	Škrábance	Lakovat
8	L zábrana podjetí	Deformace	Vyměnit
9	Disk LZ kola	Koroze	Opravit
	Poznámka: 2x		
10	Kryt LZ kola	Deformace	Vyměnit
11	Koncové světlo pravé	Prasklina	Vyměnit
12	P bok plachty	Předchozí zaznamenané poškození	Opravit
13	Disk PZ kola	Koroze	Opravit
14	Kryt PZ kola	Deformace	Vyměnit
15	Vložka podběhu PZ kola zadní	Nekompletní	Doplnit/dodat
16	Disk PP kola	Koroze	Opravit
17	Kryt PP kola	Koroze	Vyměnit
18	Pp schodek	Prasklina	Vyměnit
19	Základní těleso L zpětného zrcátka	Vypálená díra	Vyměnit
20	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
21	Těsnění LP dveří	Prasklina	Vyměnit
22	Alu příčky boční	Nekompletní	Doplnit/dodat
23	Potah sedáku sedadla řidiče	Vypálená díra	Vyměnit
24	Volant	Opotřebení	Vyměnit
25	Odkládací schránka přístrojové desky	Prasklina	Vyměnit
26	Kryt pod lůžkem	Prasklina	Vyměnit
27	Větrací mřížka pravá	Prasklina	Vyměnit
Ostatní			
28	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
29	Nákladový prostor	Deformace	Opravit
30	Návod k obsluze vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
31	Servisní kniha	Chybí	Doplnit/dodat
32	Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

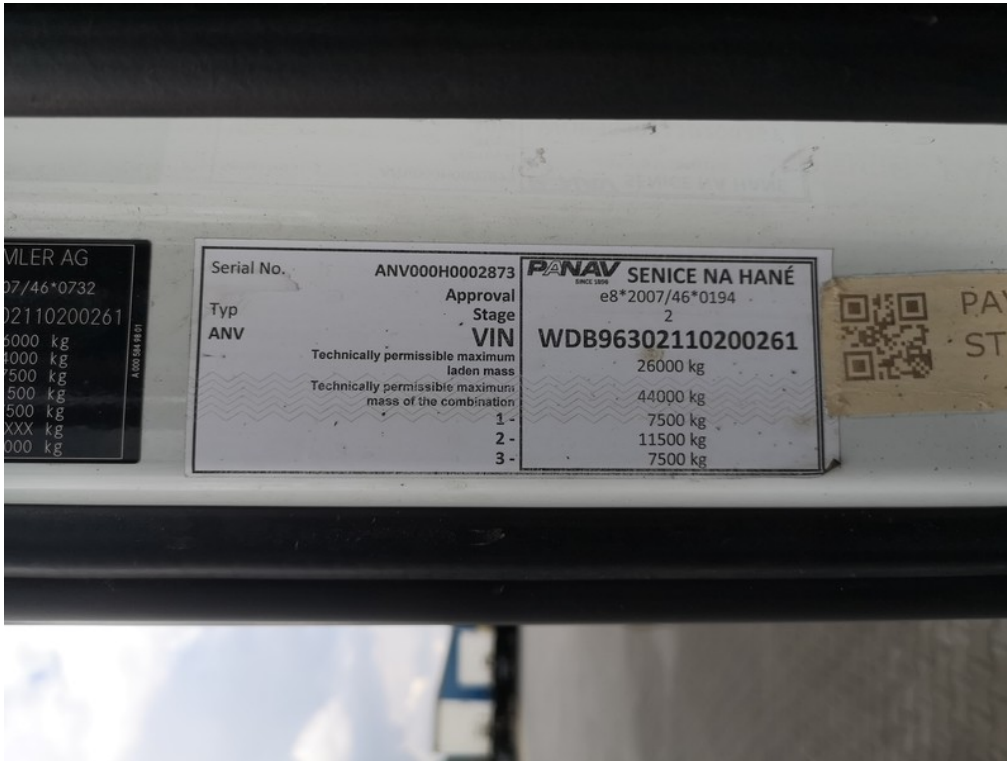

VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Přední nárazník -
 pravý díl
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



2 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 LP schodek
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
L prodloužení dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt L zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Disk LP kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
 Poznámka:



6
 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Blatník přední levý
 Opatření

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Ozdobná lišta LZ
 bočnice
 Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
 Poznámka:



8 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 L zábrana podjeti
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk LZ kola
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 2x



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt LZ kola
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



11 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Koncové světlo pravé
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
12 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 P bok plachty
 Předchozí zaznamenané poškození

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Umístění
13 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
 Disk PZ kola
 Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt PZ kola
 Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



15 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Vložka podběhu PZ
 kola zadní
 Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk PP kola
Koroze

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Kryt PP kola
 Korozí

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



18 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Pp schodek
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
19 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Základní těleso L
zpětného zrcátka
Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Exteriér (vnější
 prostor)
 Čelní sklo
 Štěp

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



21 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní
 prostor)
 Těsnění LP dveří
 Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Alu příčky boční
Nekompletní

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Potah sedáku sedadla řidiče
 Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:



24 Umístění
 Poškozený díl
 Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
 Volant
 Opotřeбенí

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
 Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
25 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Odkládací schránka
přístrojové desky
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Kryt pod lůžkem
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



27 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Větrací mřížka pravá
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
28 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit
Poznámka:



Umístění
29 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Nákladový prostor
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
30 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Návod k obsluze
vozidla
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:



Umístění
31 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní kniha
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32